

ALERTA DE SEGURIDAD



EMPLEADO GOLPEADO POR CABLE DE PERFORACION CUANDO EL SUJETADOR DEL CABLE (CULEBRA) SE SEPARO ALERT 1-20

¿QUE SUCEDIO?:

La cuadrilla de perforación estaba en proceso de cambiar la línea de perforación de 2" sobre el rig floor y cuando el Perforador estaba recobrando el malacate para remover el exceso de cable de perforación, el sujetador del cable (culebra) se soltó y la línea de perforación cayó al rig floor golpeando a un Boca de Pozo. El Boca de Pozo sufrió lesiones en sus costillas y espalda como resultado de ser golpeado por la línea de perforación.



Posición de la línea de perforación después de que el sujetador fallara

A Safety Alert can consist of any type of health, safety & environment (HSE) notification or Near Miss/Near Hit alert. Proactive Alerts on jobs well done are also encouraged.



Componentes que fallaron en el sujetador del cable

FACTORES CONTRIBUYENTES:

- El sujetador de cable (culebra) estaba sobrecargada por encima de la tensión de rotura causando que falle y caiga al rig floor.
- El personal no estaba en un área que los proteja de la caída del cable de perforación

LECCIONES APRENDIDAS:

- Establecer que el uso de sujetadores de cable (culebras) con líneas de perforación requerirá una evaluación de riesgos y un Gerenciamiento de Cambio aprobado por un Vicepresidente.
- Investigar sobre el uso de alguna alternativa al actualmente aprobado sujetador de cables (serpiente) para todos los tamaños de cable usados.
- Los sujetadores de cable serán sacados de servicio después de un uso.
- El personal del rig floor será despejado mientras la línea de perforación está siendo jalada por el malacate o el carrete de cable.